

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 2549

งานหน่วยจ่ายกลาง

ปัญหา ตัวบ่งชี้ทางเคมีภysis ใน Set ที่มีอัตราการเสื่อมสูงไม่ขึ้นแบบสีดำชัดเจน หรือไม่ขึ้นแบบสีดำเลย

วิเคราะห์ปัญหา ตัวบ่งชี้ทางเคมีภysis ในที่ใส่ไว้ในห้องอุปกรณ์ที่มีอัตราการเสื่อมสูง ได้แก่ ชุดผ้าคลอด, Set ผ้า OR, Set เสื้อการ์วัน, Set คลอด, Set ผ้า C / S, Set OR ซึ่งตัวบ่งชี้ทางเคมีดังกล่าวมีลักษณะเป็น Stip จะใส่ไว้ตรงกลางห้องอุปกรณ์ เพื่อให้ทราบว่าไอน้ำสามารถเข้าไปภysis ในห้อง และสัมผัสถับถูกอุปกรณ์ภysis ในห้องหรือไม่ จากการปฏิบัติพบว่าจากการใส่ Stip ดังกล่าว มีบางห้องอุปกรณ์ที่ขึ้นแบบสีดำไม่ชัดเจน หรือยังไม่ขึ้นแบบสีดำเลย

ตัวบ่งชี้ทางเคมีภysis ในห้องอุปกรณ์ที่มีอัตราการเสื่อมสูงไม่ขึ้นแบบสีดำชัดเจน หรือยังไม่ขึ้นแบบสีดำเลย

► ด้านบุคลากร - การบรรจุหินห่อไม่เหมาะสม ใหญ่หรือ แน่นจนเกินไป

- การบรรจุหินห่อเครื่องมือในเครื่องอบไอน้ำไม่ถูกต้อง ทำให้ไอน้ำไม่สามารถสัมผัสดักพื้นผิวของอุปกรณ์
- การควบคุมอุณหภูมิ ความดัน และเวลา ไม่เหมาะสม
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการดูแล / บำรุงรักษาเครื่องอบไอน้ำความดันสูง
- การตรวจกลไกของเครื่องอบไอน้ำไม่สม่ำเสมอ

► ด้านอุปกรณ์

- มาตรวัดอุณหภูมิ ความดัน ของเครื่องอบไอน้ำความดันสูงไม่เที่ยง
- เครื่องอบไอน้ำความดันสูงชำรุด
- จำนวนของแก๊สในถังเหลือน้อย
- หัวจ่ายแก๊สเมื่อมาติดมากทำให้ไฟลุกไม่เต็มที่

ตั้งเป้า อัตราการขึ้นแบบสีดำของตัวบ่งชี้ทางเคมีภysis ใน 100%

ผ้าอุ

เดือน พ.ศ.	จำนวนหีบห่อที่ใส่ตัวบ่งชี้ทางเคมีภัยในไม้ขันแคน สีดำชัดเจน	จำนวนหีบห่อที่ใส่ตัวบ่งชี้ทางเคมีภัยในหั้งหมด	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
กรกฎาคม 2546	20	525	96.19
สิงหาคม 2546	16	566	97.17
กันยายน 2546	4	559	99.28
ตุลาคม 2546	12	451	97.34
พฤษจิกายน 2546	9	461	98.05
ธันวาคม 2546	4	558	99.28
มกราคม 2547	13	572	97.73
กุมภาพันธ์ 2547	0	488	100
มีนาคม 2547	0	574	100
เมษายน 2547	4	524	99.24
พฤษภาคม 2547	9	504	98.21

ปรับเปลี่ยน

1. ด้านบุคลากร

1.1 การบรรจุหีบห่อไม่เหมาะสม ให้ญี่ หรือแน่นจนเกินไป

แนวทางการแก้ไข

1.) ประสานกับเจ้าหน้าที่ในงานห้องคลอด ในการปรับเปลี่ยนหรือลดจำนวนของผ้าใน Set ผ้าคลอด เพื่อให้เหมาะสมไม่ให้ญี่เกินมาตรฐาน ($12 \times 12 \times 20$ นิ้วฟุต และหนักไม่เกิน 5.5 กิโลกรัม) โดย

1.1 ลดจำนวนผ้าคลอดใน Set ผ้าคลอดลง และขอให้เจ้าหน้าที่ห้องคลอดคืนผ้าสีเหลืองสองชั้น และผ้าสีเหลืองเจากลางจากหม้อที่ทางหน่วยเจากลางจัดเตรียมให้ เมื่อห้องคลอดเสร็จจะเข้าบแพด Perineum ซึ่งเจ้าหน้าที่ห้องคลอดจะไม่สะดวกเนื่องจาก

- พื้นที่ให้งานห้องคลอดคับแคน ไม่มีที่วางหม้อใส่ผ้าสีเหลืองสองชั้น และหม้อใส่ผ้าสีเหลืองเจากลางสองชั้นที่จะต้องเบิกเพิ่ม

- เจ้าหน้าที่งานห้องคลอดในเร וב่าย ดึก จะเข้าบปฏิบัติงานเพียงคนเดียวทำให้ไม่สะดวกเวลาที่ห้องคลอดจะต้องมาคืนผ้าจากหม้อเพิ่มอีก

1.2 ขอแบ่ง Set ผ้าคลอดออกเป็น 2 Set ซึ่งปัญหาจะมีที่งานหน่วยเจากลางจะต้องเพิ่มจำนวนของผ้าห่อ Set อีก และทางงานห้องคลอดเองก็มีปัญหาของสถานที่ในการจัดเก็บ Set อีกทั้งไม่สะดวกเวลาหิบใช้

- 1.3 ขอลดจำนวนชิ้นของผ้าใน Set ผ้าคลอดลงจากเดิม และขอปรับเปลี่ยนผ้าห่อใหม่
- 1.3.1 จากเดิมใส่ผ้าสีเหลืองสองชั้นสองผืน ขอลดลงให้เหลือ 1 ผืน
 - 1.3.2 ผ้าที่ใช้ห่อ Set จากเดิมใช้ผ้าสีเหลืองสองชั้นจำนวน 2 ผืนห่อ และให้มีอายุในการใช้งาน 14 วัน เนื่องจากอัตราการใช้ Set ผ้าคลอดมีเพิ่มขึ้น อัตราของการ Re sterile ลดลงมากจนบางครั้งไม่มี จึงขอปรับเปลี่ยนเป็น งานหน่วยย่อยกลางจะใช้ผ้าสีเหลืองสองชั้น 1 ผืน และผ้าสีเหลืองชั้นเดียว 1 ผืน ห่อ และให้มีอายุในการใช้งานลดลงเหลือ 7 วัน
- 2.) ประสานกับเจ้าหน้าที่ในงาน OR ในการลดขนาดของ Set ผ้า OR ลง โดยแยก Set ผ้า OR ออกเป็น 2 Set เป็นผ้า OR (1), ผ้า OR (2)
- 1.2 เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในการนี้เครื่องมือขาดความรู้และประสบการณ์ในการดูแล / บำรุงรักษาเครื่องอบไอน้ำความดันสูง
- การบรรจุหินห่อเครื่องมือในเครื่องอบไอน้ำความดันสูงไม่ถูกต้อง ทำให้ไอน้ำไม่สามารถสัมผัสหุ่นผ้าของอุปกรณ์
 - การควบคุมอุณหภูมิ ความดัน และเวลาในการนึ่งไม่เหมาะสม
 - การตรวจสอบกลไกของเครื่องอบไอน้ำความดันสูงกระทำไม่สม่ำเสมอ

แนวทางการแก้ไข

1. ประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมมอบหมายให้พนักงานจ่ายกลางที่มีหน้าที่ในการนี้เครื่องมือ เครื่องครัดในการปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของเครื่องนึ่งไอน้ำความดันสูง มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องนึ่งไอน้ำความดันสูงก่อนและหลังการปฏิบัติงาน มีการบันทึกการปฏิบัติงานให้สามารถตรวจสอบได้ เครื่องครัดในการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติเรื่องการจัดเรียงอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าเครื่องอบไอน้ำความดันสูง และเน้นให้มีการจัดเรียงอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีช่องว่างเพื่อให้ไอน้ำสามารถระบายได้ทั่วถึง
2. กำหนดให้บรรจุ Set ผ้าคลอด, Set ผ้า OR, ผ้า C/S ในจำนวนนี้ในแต่ละหม้อไม่เกิน 6 Set
3. จัดส่งพนักงานจ่ายกลางเข้าประชุมการพัฒนางานจ่ายกลาง
4. ในการนึ่ง Set ผ้าจะใช้เวลาในการนึ่งนานกว่าการนึ่งเครื่องมือทางการแพทย์อีก ~ 15 นาที ตามมาตรฐานคณะกรรมการ IC
5. ประสานกับทีมชุดบำรุง ให้มีการซ่อมบำรุงเครื่องอบไอน้ำความดันสูงตามแผน

2. ด้านอุปกรณ์

- 2.1 เครื่องอบไอน้ำชำรุด
 - มาตรฐานอุณหภูมิ ความดัน ของเครื่องอบไอน้ำความดันสูงไม่เที่ยง

แนวทางการแก้ไข

1. ประสานกับฝ่ายบริหาร ในการส่งซ่อม

2. มีการซ่อมบำรุงเครื่องอบไอน้ำความดันสูงตามแผนการซ่อมบำรุงประจำปี
3. กำหนดให้พนักงานจ่ายกลางถังทำความสะอาดสตีมแทปของเครื่องอบไอน้ำความดันสูงทุกเครื่อง สัปดาห์ละครั้ง
4. ตรวจเช็คและเช็คทำความสะอาดเครื่องอบไอน้ำความดันสูงภายในและภายนอกเป็นประจำทุกวัน

2.2 แก๊ส

จำนวนของแก๊สในถังเหลืออยู่

หัวจ่ายแก๊สมีเหมือนกันมากทำให้ไฟลุกไม่เต็มที่

แนวทางแก้ไข

1. กำหนดให้พนักงานจ่ายกลางที่รับผิดชอบในการนี้ต้องตรวจสอบแก๊สในถังทุกครั้ง โดยเฉพาะก่อนที่จะทำการนึ่ง Set ที่มีอัตราการเสียยงสูงที่ใส่ตัวบ่งชี้ทางเคมีภัยในถังแก๊สในถังเหลืออยู่ให้ทำการเปลี่ยนถังใหม่
2. หมั่นตรวจสอบแก๊ส ถังแก๊ส อย่างร้าวตามอุปกรณ์ต่าง ๆ สายนำแก๊ส ไปจนถึงหัวเตาเสมอ
3. ประสานกับฝ่ายบริหารฯ ให้มีการจัดหา สำรองแก๊สให้มีเพียงพอในการใช้ตลอด
4. ประสานกับฝ่ายบริหารฯ ในการส่งซ่อมเมื่อมีปัญหา

สรุปจากการนำเสนอ CQI

จากผลงานพบว่าอัตราการขึ้นແลบสีดำของตัวบ่งชี้ทางเคมีภัยในยังไม่ถึง 100% จะต้องมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของการบกพร่องเป็นรายเดือน และดำเนินการแก้ไข ศึกษาดูว่ากระบวนการที่มีการปรับเปลี่ยนแล้วได้ผลหรือยัง

